

# ДИММЕР SR-2001 SR-2001EA

- ↗ Управление 1-10 В
- ↗ 12/24/36 В, 240/480/720 Вт
- ↗ 12/24/36 В, 384/768/1152 Вт



## 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1. Диммер предназначен для PWM- (ШИМ-) управления светодиодной лентой и другими светодиодными источниками света с питанием постоянным напряжением.
- 1.2. Управляется от панелей с выходным сигналом 0/1-10 В, например, SR-2202-IN, SR-2202N-A, LN016 или аналогичных (приобретаются отдельно).
- 1.3. 4 выхода управляются синхронно одним входным сигналом.
- 1.4. Модель SR-2001EA обладает повышенной мощностью (768 Вт при 24 В/1152 Вт при 36 В).

## 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	SR-2001	SR-2001EA
Входное напряжение питания	<b>DC 12/24/36 В</b>	<b>DC 12/24/36 В</b>
Выходное напряжение	<b>DC 12/24/36 В, ШИМ</b>	<b>DC 12/24/36 В, ШИМ</b>
Количество входов управления	<b>1 вход (1-10 В)</b>	
Количество выходов	<b>4 выхода (управляются синхронно)</b>	
Максимально допустимый ток одного выхода	<b>5 А</b>	<b>8 А</b>
Максимальная суммарная мощность нагрузки	<b>240 Вт (12 В), 480 Вт (24 В), 720 Вт (36 В)</b>	<b>384 Вт (12 В), 768 Вт (24 В), 1152 Вт (36 В)</b>
Схема подключения нагрузки	<b>Общий анод</b>	
Степень защиты от внешних воздействий	<b>IP20</b>	
Температура окружающего воздуха	<b>-20...+50 °C</b>	
Габаритные размеры	<b>178×45×19 мм</b>	<b>170×60×30 мм</b>

### 3. УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

#### ⚠ ВНИМАНИЕ!

Во избежание поражения электрическим током перед началом работ отключите электропитание.  
Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом.

3.1. Извлеките диммер из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.

3.2. Закрепите диммер в месте установки.

3.3. Подключите светодиодную ленту или другой светодиодный источник света к выходу «OUTPUT» диммера (см. Рис. 1 и Рис. 2), соблюдая полярность.

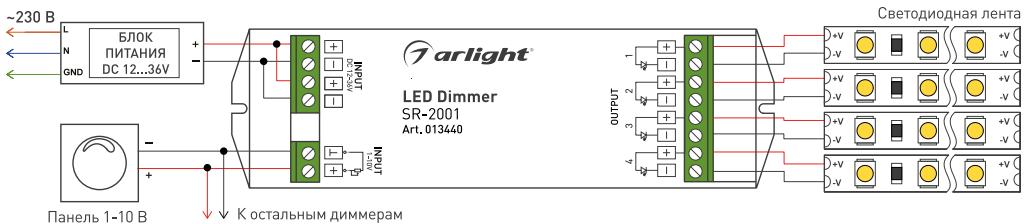


Рис. 1. Схема подключения SR-2001.

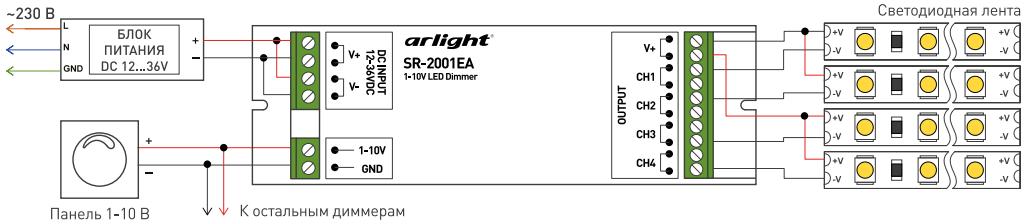


Рис. 2. Схема подключения SR-2001EA.

3.4. Подключите блок питания к входу «INPUT» диммера, соблюдая полярность.

3.5. Подключите выход панели управления 1-10 В к соответствующему входу диммера, соблюдая полярность.

3.6. Убедитесь, что схема собрана правильно, везде соблюдена полярность подключения, и провода нигде не замыкаются. Замыкание проводов на выходе диммера может привести к его отказу.

3.7. Включите питание и проверьте работу диммера.

#### ⚠ ВНИМАНИЕ!

Если диммер не работает или диммирование осуществляется неправильно, проверьте полярность подключения проводов к входу 1-10 В. Замерьте напряжение на этом входе. При правильной работе напряжение на входе должно изменяться в диапазоне от 1 до 10 В. Если диапазон изменения меньше, замените панель управления.

Для проверки работы диммера отключите вход 1-10 В от панели управления и подключите к нему дисковую батарейку напряжением 3.3 В, соблюдая полярность. Лента должна светиться с яркостью примерно 30% от максимальной.

### 4. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1. Соблюдайте условия эксплуатации оборудования:

- ✓ эксплуатация только внутри помещений;
- ✓ температура окружающего воздуха от -20 до +50 °C;
- ✓ относительная влажность воздуха не более 90% при +20 °C, без конденсации влаги;
- ✓ отсутствие в воздухе паров и примесей агрессивных веществ (кислот, щелочей и пр.).

4.2. Соблюдайте полярность при подключении оборудования.

4.3. Устанавливайте оборудование в хорошо проветриваемом месте. Не устанавливайте устройство в закрытые места, например, книжную полку или подобные.

- 4.4. Не допускается установка вблизи нагревательных приборов или горячих поверхностей, например, в непосредственной близости к блокам питания.
- 4.5. Температура устройства во время работы не должна превышать +60 °C. При более высокой температуре используйте принудительную вентиляцию или уменьшите мощность подключенной нагрузки.
- 4.6. При выборе места установки оборудования предусмотрите возможность его обслуживания. Не устанавливайте устройства в местах, доступ к которым будет впоследствии невозможен.
- 4.7. Для питания диммера используйте источник напряжения с выпрямленным стабилизированным выходным напряжением. Убедитесь, что напряжение и мощность блока питания соответствуют подключаемой нагрузке.
- 4.8. Перед включением убедитесь, что схема собрана правильно, соединения выполнены надежно, замыкания отсутствуют. Замыкание проводов на выходе диммера может привести к его отказу.
- 4.9. Возможные неисправности и методы их устранения

<b>Проявление неисправности</b>	<b>Причина неисправности</b>	<b>Метод устранения</b>
Светодиодная лента не светится	Нет контакта в соединениях	Проверьте все подключения
	Неправильная полярность подключения	Подключите оборудование, соблюдая полярность
	Неисправен блок питания	Замените блок питания
	Отсутствует напряжение в сети	Проверьте наличие сетевого напряжения
Управление не работает или выполняется некорректно	Обрыв или замыкание в проводах управления	Проверьте линию и устранитне неисправность
	Неправильная полярность подключения провода управления 0/1-10В	Проверьте и, при необходимости, измените полярность
	Превышена длина линии управления	Проверьте работу оборудования в непосредственной близости. По возможности сократите длину кабеля
	Превышено количество исполнительных устройств, подключенных к линии управления	Уменьшите количество исполнительных устройств или используйте усилитель сигнала 0/1-10В
Подключенная светодиодная лента светится постоянно	Выход из строя диммера в результате замыкания проводов на выходе диммера	Замените диммер, не допускайте замыкания выходных проводов. Данная неисправность не рассматривается как гарантийный случай